Säkerhetsmeddelande till marknaden

Swift Mobil-2, **Swift Mobil Tilt-2** och **Swift Mobil 24”-2** Mobila Duschstolar
Artnr, se sida 2.

2026-09-15

Bästa kund,

Vi utfärdar denna säkerhetsinformation för att informera användare och vårdinrättningar om en korrigerande åtgärd gällande den ovan nämnda medicintekniska produkten. Meddelandet beskriver bakgrunden och genomförandet av fältkorrigeringen.

Bakgrund:

Ett litet antal rapporter indikerar att höger främre länkhjul kan lossna under användning. Orsaken är otillräcklig fastsättning av skruvförband på ett begränsat antal produkter. Detta innebär en potentiell risk för skada om ett hjul skulle lossna under användning.

Fältkorrigering:

Fortsatt användning av produkten är säker så länge länkhjulet inte uppvisar någon tendens att lossna. Om tecken på att hjulet är på väg att lossna observeras, måste produkten omedelbart tas ur bruk tills korrigerande åtgärder har vidtagits.

Inspektion:
Etac rekommenderar att kontroll av länkhjulets fästelement görs så snart som möjligt. Vi erbjuder en 8 mm insexnyckel avsedd för inspektion samt ersättningshjul.

Artnr	
84001344	8 mm insexnyckel
84001331	Höger främre länkhjul

Vi beklagar eventuella besvär och ber vänligen att detta meddelande delas med all relevant personal samt med organisationer dit produkten kan ha levererats.
Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta din lokala försäljningsrepresentant eller distributör.
Vi förväntar oss att denna fältkorrigering är avslutad under kvartal 1 2027.
Detta meddelande har skickats till relevant tillsynsmyndighet.

Anderstorp 2026-09-15

Vänligen,

Lars-Erik Gårdeskog
Quality Manager, PRRC
Etac Supply Center AB
SRN: SE-MF-000001230

Nationell kontakt:
Etac Sverige AB
info@etac.se
0371 587300

Instruktion för kontroll av infästning av länkhjul

En **8 mm insexnyckel** behövs för att kunna kontrollera länkhjulets infästning.

1. Hitta skruven som håller **höger främre länkhjul**.
   Obs: Skruvens lossdragningsmoment är specificerad att hålla minst **20 Nm**.
2. Försök att lossa skruven:

- **Om skruven lossnar lätt:**
  Använd inte produkten. Länkhjulet måste bytas före fortsatt användning av produkten.
- **Om skruven inte går att lossa:**
  Produkten är säker att använda.

Vi rekommenderar, som jämförelse, att inspektera samma skruv på **vänster främre länkhjul**.

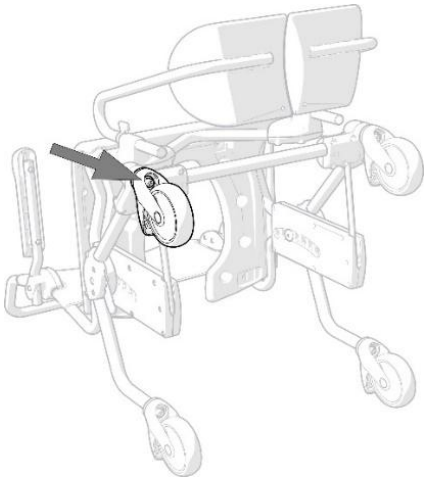

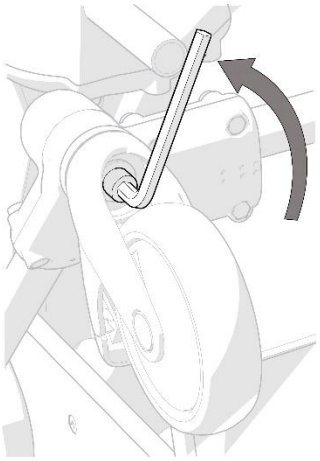

Instruktionsvideo

Distribution av berörda produkter:

Artnr	Produkt	Distribution 2025-08-01 – 2025-11-18
80229402	Swift Mobil 24”-2	1003382712001 - 1003382712008
80229405	Swift Mobil-2	1003383243001 - 1003383243036 1003382715001 - 1003382715036
80229405-VG	Swift Mobil-2	1003383246001 - 1003383246024
80229406	Swift Mobil-2	1003380489001 - 1003380489048
80229408	Swift Mobil-2	1003382716001 - 1003382716004
80229412	Swift Mobil Tilt-2	1003383101001 - 1003383101060 1003377322001 - 1003377322040
80229415	Swift Mobil Tilt-2	1003383010001 - 1003383010028
80229416	Swift Mobil Tilt-2	1003383252001 - 1003383252008 1003382425001 - 1003382425004
80229419	Swift Mobil-2	1003383256001 - 1003383256048
80229463	Swift Mobil-2	1003383437001 - 1003383437048 1003380415001 - 1003380415032
80229473	Swift Mobil Tilt-2	1003383258001 - 1003383258048
80229477	Swift Mobil-2	1003383260001 - 1003383260024 1003380679001 - 1003380679024
80229478	Swift Mobil 24”-2	1003382717001 - 1003382717004
80229479	Swift Mobil Tilt-2	1003383261001 - 1003383261024 1003382426001 - 1003382426024
80229488	Swift Mobil Tilt-2	1003383006001 - 1003383006004
80229489	Swift Mobil-2	1003383265001 - 1003383265004
80229492	Swift Mobil-2	1003383380001 - 1003383380012
80229494	Swift Mobil-2	1003383381001 - 1003383381008
80229498	Swift Mobil-2	1003383014001 - 1003383014016